

EBDMR-PRM

PRM switching, mid range, ceiling PIR presence/absence detector

PRM-Umschaltung, mittlerer bereich, Decken / Präsenzmelder

Cambio de PRM, rango medio, detector de presencia / ausencia PIR de techo

Comutação PRM, intervalo médio, detector de presença / ausência PIR no teto

Commutation PRM, milieu de gamme, détecteur de présence / absence PIR au plafond

Commutazione PRM, gamma media, rilevatore presenza / assenza PIR a soffitto

PRM-schakeling, midden bereik, plafond PIR aanwezigheids / afwezigheidsdetector

Инфракрасный датчик присутствия, скрытый монтаж в потолок, полуавтоматический режим, коммутация - реле



**Warning | Warnung | Advertencia |
Aviso | Attention | Attenzione |
Waarschuwing | Внимание**

EN This device should be installed by a qualified electrician in accordance with the latest edition of the IEE wiring regulations.

DE Dieses Gerät ist ausschließlich von qualifizierten Elektrofachkräften zu installieren.

ES Sólo un electricista cualificado debe instalar este dispositivo.

PT Somente um eletricista qualificado deve instalar este dispositivo.

FR Seul un électricien qualifié peut installer ce dispositif.


IT Il dispositivo deve essere installato da un elettricista qualificato.

NL Dit apparaat moet worden geïnstalleerd door een gekwalfificeerde elektricien.


RU Это устройство должно быть установлено квалифицированным электриком




Dimensions (mm) | Abmessungen (mm) | Dimensiones (mm) | Dimensões (mm) | Dimensioni (mm) |
Dimensies (mm) | Нзмерение (мм)

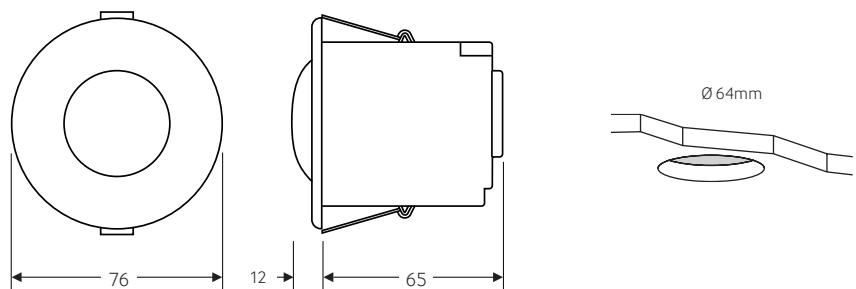

Detection pattern | Erfassungsbereich | Patrón de detección | Padrão de detecção |
Performance de détection | Modello di rilevazione | Detectie zone | Шаблон обнаружения

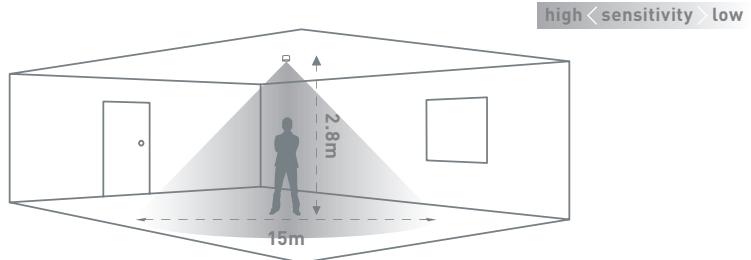

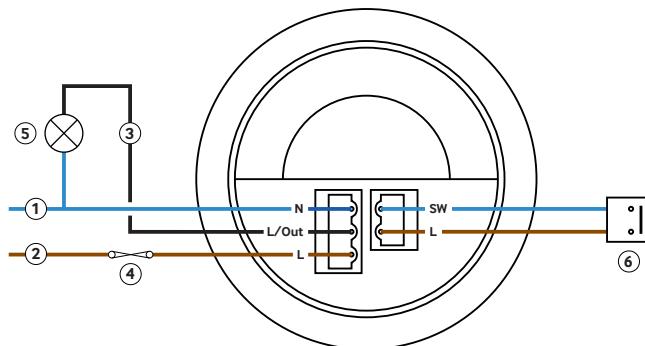**EN** Key

1. Neutral
2. Live
3. Switched output
4. 10A circuit protection if required
5. Load
6. Momentary push-to-make switch, 230V (for absence detection)

Switching channel is L-Out.

DE Zeichenerklärung

1. Neutral
2. Netzspannungsführend
3. Geschalteter Ausgang
4. 10A Kurzschlussicherung, falls nötig
5. Last
6. Taster (nur für Halbautomatikfunktion)

Schaltkanal ist L-Out.

ES Leyenda

1. Neutro
 2. Fase
 3. Salida conmutada
 4. 10A protección de circuito, en caso necesario
 5. Carga
 6. Pulsador para modo Ausencia, 230V
- El canal de comutación es L-Out.

PT Legenda

1. Neutro
 2. Fase
 3. Saída relé
 4. 10A proteção do circuito, caso necessário
 5. Carga
 6. Botão de pressão, 230V (para função ausência)
- O canal de comutação é L-Out.

FR Légende

1. Neutre
 2. Phase
 3. Phase coupée
 4. 10A protection du circuit si nécessaire
 5. Charge
 6. Poussier de commutation, 230V (pour détection d'absence)
- Le canal de commutation est L-Out.

IT Legenda

1. Neutro
 2. Fase
 3. Comutazione uscita
 4. 10A protezione del circuito, se necessario
 5. Carico
 6. Pulsante, 230V, per rilevamento assenza
- Il canale di commutazione è L-Out.

NL Legenda

1. Nul
2. Fase
3. Geschakelde uitgang
4. 10A beveiliging indien nodig
5. Belasting
6. Kortstondig drukken om te schakelen, 230V (voor afwezigheidetectie)

Schakelkanaal is L-Out.

RU Условные обозначения

1. Нейтральный
2. Фаза
3. Переключаемый выход
4. 10A защита цепи при необходимости
5. Загрузить
6. Мгновенное нажатие (для полуавтоматического режима)

Канал переключения L-Out.

Presence or absence detection | Anwesenheits- oder Abwesenheitserkennung | Detección de presencia o ausencia | I Deteção em presença ou ausência | Détection de présence ou d'absence | Rilevazione di presenza o assenza | Anwezigheids- of afwezigheidetectie | Обнаружение присутствия или полуавтоматический режим

EN The unit ships with presence detection as default.

- To change over to absence detection, press and release the external switch 5 times within the first minute of power up. The LED will turn on red for 30 seconds to indicate absence mode has been selected.
- To change back to presence detection, repeat the above procedure – the LED will flash red for 30 seconds to indicate presence mode has been selected.

To use absence detection a retractive (momentary) switch must be connected between the 2 terminals on the diagram. Note that this will be switching mains voltage.

Note: the above adjustments can also be made using the optional UHSS or UNLCDHS handsets.

DE Das Modell wird in Werkseinstellung als Bewegungsmelder ausgeliefert.

- Um den Halbautomatikmodus zu aktivieren müssen Sie innerhalb der 1 Minute nach dem Einschalten den Taster 5 mal betätigen. Die für 30s aktivierte rote LED zeigt an, dass der Halbautomatikbetrieb aktiviert wurde.
- Um den Automatikbetrieb wieder einzustellen, wiederholen Sie einfach die obengenannte Vorgehensweise. Die für 30s blinkende LED zeigt den ausgewählten Automatikbetrieb an.

Um den Halbautomatikbetrieb zu ermöglichen muss ein Taster gemäß Schaltbild angeschlossen werden. Beachten Sie, dass dieser dann Netzspannung schaltet!

Hinweis: Die obengenannten Einstellungen können auch via optionale Fernbedienungen UHSS oder UNLCDHS erfolgen.

ES El sensor se envía con detección de presencia por defecto.

- Para cambiar a detección de ausencia, presionar el pulsador externo 5 veces en el primer minuto de encendido. El LED se encenderá en rojo durante 30 segundos para indicar el modo ausencia.
- Para volver al modo presencia, repita el procedimiento anterior - el LED parpadeará en rojo durante 30 segundos para indicar que se ha seleccionado el modo presencia.

Para el uso en modo ausencia, el pulsador debe estar conectado entre los 2 terminales como en el esquema. Nota: el pulsador está conectado a la tensión de red.

Nota: Los ajustes anteriores también pueden realizarse con los mandos (opcionales) UHSS y UNLCDHS.

PT A unidade é enviada com detecção de presença predefinida.

- Para mudar para à detecção de ausência, pressione e libere o interruptor externo 5 vezes no primeiro minuto da energização. O LED acenderá em vermelho por 30 segundos para indicar que o modo de ausência foi selecionado.
- Para voltar à detecção de presença, repita o procedimento acima - o LED piscará em vermelho por 30 segundos para indicar o modo de presença foi selecionado.

Para usar a detecção de ausência, um botão de pressão deve ser ligado entre os 2 terminais no diagrama. Note que este estará a comutar a tensão da rede.

Nota: os ajustes acima também podem ser feitos usando os telecomandos opcionais UHSS ou UNLCDHS.

FR Le produit est livré avec le mode détection de présence par défaut.

- Pour activer le mode détection d'absence, appuyer et relâcher le bouton poussoir 5 fois dans la première minute de la mise sous tension. La LED s'allume pendant 30 secondes pour indiquer que le mode détection d'absence a bien été activé.
- Pour revenir au mode détection de présence, répéter la procédure ci-dessus : la LED clignote pendant 30 secondes pour indiquer que le mode détection de présence a bien été activé.

Pour utiliser la détection d'absence, un bouton poussoir doit être connecté entre les 2 bornes du schéma (commutation de la tension secteur).

Remarque : les réglages ci-dessus peuvent également être effectués à l'aide des outils de configuration UHSS ou UNLCDHS.

IT L'unità viene fornita con rilevamento di presenza come predefinito.

- Per passare al rilevamento di assenza, premere e rilasciare il pulsante esterno 5 volte entro il primo minuto di accensione. Il LED si accende in rosso per 30 secondi per indicare che la modalità di assenza è stata selezionata
- Per tornare al rilevamento di presenza, ripetere la procedura sopra indicata : il LED lampeggerà in rosso per 30 secondi per indicare che la modalità di presenza è stata selezionata.

Per utilizzare il rilevamento di assenza deve essere presente un pulsante collegato tra i 2 terminali sul diagramma. Si noti che questo cambierà la tensione di rete.

Nota: le regolazioni di cui sopra possono anche essere effettuate utilizzando l'opzionale telecomando UHSS o UNLCDHS.

NL De melder wordt standaard als aanwezigheidsdetector geleverd.

- Om te veranderen naar afwezigheidsdetectie, druk de externe schakelaar 5 keer in binnen een eerste minuut van inschakelen. De LED gaat 30 seconden branden om aan te geven dat de afwezigheidsmodus is geselecteerd.
- Om terug te veranderen naar aanwezigheidsdetectie herhaalt u de bovenstaande procedure - de LED knippert 30 seconden rood om aan te geven dat de aanwezigheidsmodus is geselecteerd.

Om afwezigheidsdetectie te gebruiken moet er een (externe) schakelaar worden aangesloten tussen de 2 klemmen op het schema (punt 6). Let op, deze schakelaar schakelt de netspanning (230V).

Opmerking: de bovenstaande aanpassing kan ook worden uitgevoerd met de optionele UHSS- of UNLCDHS-handsets.

RU Устройство поставляется с обнаружением присутствия по умолчанию.

- Чтобы переключиться на обнаружение отсутствия, нажмите и отпустите внешний выключатель 5 раз в течение первой минуты включения. Светодиод загорится красным на 30 секунд, указывая на то, что выбран полуавтоматический режим.
- Чтобы вернуться к режиму присутствия, повторите описанную выше процедуру - светодиод будет мигать красным в течение 30 секунд, указывая на то, что выбран режим присутствия.

Чтобы использовать полуавтоматический, выключатель с возвратными клавишами должен быть подключен между двумя клеммами на схеме. Обратите внимание, что это будет переключение сетевого напряжения.

Примечание: вышеуказанные настройки можно также выполнить с помощью пульта UHSS или UNLCDHS.



Installation | Instalación | instalação | Installazione | Installatie | Установка

EN This device is designed to be flush ceiling-mounted.

- Do not site the unit where direct sunlight might enter the sensor.
- Do not site the sensor within 1m of any lighting, forced air heating or ventilation.
- Do not fix the sensor to an unstable or vibrating surface.
- Occupancy is best detected when the ambient temperature is different to that of the human body, thus, use within -20 to 35°C ambient temperature.

DE Das Modell ist für den Deckeneinbau vorgesehen.

- Einheit so anbringen, dass der Sensor vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.
- Sensor mit Mindestabstand von 1m zu Lichtquellen, Luftheizung oder Ventilation anbringen.
- Sensor nicht an einer instabilen oder vibrierenden Oberfläche montieren.
- Bezetting wordt het best gedetecteerd wanneer de omgevingstemperatuur anders is dan die van het menselijk lichaam, dus gebruik binnen een omgevingstemperatuur van -20 tot 35 °C.

ES Este producto está diseñado para montarse empotrado en techo.

- Evite que la luz del sol incida directamente sobre el sensor.
- No coloque el sensor a menos de 1 m de fuentes de iluminación, salidas de calefacción por aire forzado o ventilación.
- No fije el sensor a superficies que vibren o no sean estables.
- La ocupación se detecta mejor cuando la temperatura ambiente es diferente a la del cuerpo humano, por lo tanto, use dentro de -20 a 35°C de temperatura ambiente.

PT Este dispositivo foi projetado para ser montado no teto.

- Não instale a unidade num local onde a luz solar direta possa incidir no sensor.
- Não coloque o sensor a menos de 1m de qualquer iluminação, aquecimento ou ventilação de ar forçado.
- Não fixe o sensor em uma superfície instável ou sujeito a vibrações.
- A ocupação é melhor detectada quando a temperatura ambiente é diferente da do corpo humano, portanto, use entre -20 a 35°C.

FR Le produit est conçu pour être monté au plafond en encastré.

- Ne pas placer l'unité dans une position où la lumière directe du soleil pourrait pénétrer dans le capteur.
- Ne pas placer le capteur à moins d'un mètre de tout dispositif d'éclairage, de chauffage ou de ventilation à air forcé.
- Ne pas fixer le capteur sur une surface instable ou vibrante.
- L'occupation est mieux détectée lorsque la température ambiante est différente de celle du corps humain, utilisez donc entre -20 et 35 °C de température ambiante.

IT Questo dispositivo è progettato per essere a filo soffitto.

- Non collocare l'unità in una posizione in cui la luce diretta del sole possa entrare nel sensore.
- Non posizionare il sensore a meno di un metro da un qualsiasi tipo di illuminazione, sistema di riscaldamento o ventilazione.
- Non installare il sensore su superfici instabili o soggette a vibrazioni.
- L'occupazione viene rilevata meglio quando la temperatura ambiente è diversa da quella del corpo umano, quindi utilizzare entro -20 a 35 °C.

NL Dit apparaat is ontworpen voor inbouwmontage in het plafond.

- Plaats het apparaat niet op een locatie waar direct zonlicht de sensor kan binnendringen.
- Plaats de sensor niet op minder dan 1 meter afstand van verlichting, geforceerde luchtverwarming of ventilatie.
- Bevestig de sensor niet op een onstabiel of trillend oppervlak.
- Bezetting wordt het best gedetecteerd wanneer de omgevingstemperatuur anders is dan die van het menselijk lichaam, dus gebruik binnen een omgevingstemperatuur van -20 tot 35 °C.

RU Это устройство предназначено для скрытого монтажа на потолке.

- Не размещайте устройство там, где на датчик могут попасть прямые солнечные лучи.
- Не устанавливайте датчик на расстоянии менее 1 м от источников освещения, систем принудительного воздушного отопления или вентиляции.
- Не закрепляйте датчик на неустойчивой или вибрирующей поверхности.
- Заняться лучше всего определяется, когда температура окружающей среды отличается от температуры тела человека, поэтому используйте ее при температуре окружающей среды от -20 до 35°C.

Create cut out | Erstellen Sie einen Ausschnitt | Orificio de corte | Fixação no teto | Percer | Creare il foro | Sparing maken | Выполните вырез в панели

1

Ø 64mm



EN Cut a 64mm diameter hole in the ceiling.

DE Deckenausschnitt 64mm.

ES Cortar un orificio de 64 mm de diámetro en el techo

PT Efectuar um corte de diâmetro de 64mm no teto.

FR Percer un trou de 64mm de diamètre dans le plafond


IT Realizzare un foro di 64mm di diametro a soffitto.

NL Maak een 64mm diameter sparing in het plafond.

RU Выполните отверстие диаметром 64 мм в потолочной панели.

Wire stripping | Abisolieren | Pelado de cables | Descascamento do fio | Dénudage des câbles | Spelatura del filo | Kabelstrippen | Зачистка проводов

2

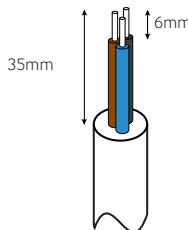

EN Strip the wires as shown opposite. Presence detector does not require earth conductor.

DE Abisolieren Sie die Kabel wie dargestellt. Der Melder benötigt keinen Erdanschluss.

ES Pele los cables como se muestra en el dibujo. El detector no requiere cable de tierra.

PT Descarne os cabos como mostrado ao lado. Este detector não requer condutor de terra.

FR Dénudez les câbles comme indiqué ci-contre. Le détecteur de présence ne nécessite pas de conducteur de terre.


IT Spelare i fili come mostrato. Il rilevatore di presenza non richiede il cavo di terra.

NL Strip de aders zoals weergegeven op de afbeelding hiernaast. Aardingsdraad is niet vereist.

RU Выполните зачистку проводов, как показано на рисунке. Датчик присутствия не требует провода заземления.

Wire in plugs & connect to detector | Verdrahtung & Anschluß des Melders | Cableado y conexión del sensor | Cablagem e ligação do sensor | Câbler le bornier et connecter au détecteur | Cablaggio e connessione al rilevatore | Bedrading & aansluiten op detector | Соединение проводов и подключение к датчику

3

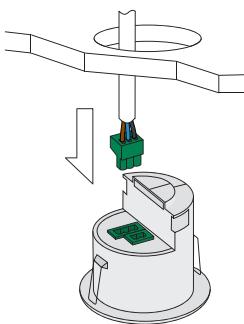

EN Wire in plug/s, using wiring diagram on page 3 as a guide. Connect the plug/s to the detector.

DE Zum Anschluß des Melders verwenden Sie das Schaltbild. Verwenden Sie dazu den /die beigelegenden Stecker.

ES Cablear siguiendo el esquema de la página 3 como guía. Conectar las bornas al sensor.

PT Efectuar as ligações seguindo o esquema na pág.3 como indicação. Ligar os bornes ao sensor.

FR Raccorder les câbles au bornier débrochable en respectant le schéma de câblage page 3. Connecter le bornier au détecteur.


IT Collegare il morsetto usando il cablaggio indicato a pagina 3 come guida. Connetti il morsetto al rilevatore.

NL Aders aansluiten in de aansluitklem(men), gebruik het bedradingsschema op pagina 3 als richtlijn. Steek de aansluitklem(men) in de detector.

RU Подключите провода в контактный разъем, используя схему соединений на стр. 3 в качестве руководства. Подключите контактный разъем к датчику.

Clamp cable | Zugentlastung | Abrazadera para el cable | Fixação do cabo | Serrer les câbles | Morsetto per il cavo | Trekontlasting | Фиксация кабеля

4

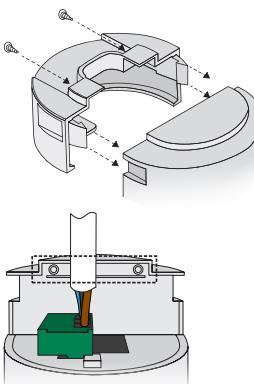

EN Continue tightening the screws until the clamp bar snaps out and is tightly engaged against the cable/s. The cable clamp must clamp the outer sheath only.

DE Ziehen Sie die Schrauben weiterhin an, bis die Klemme einrastet und fest am Kabel sitzt. Die Kabelklemme darf nur die äußere Ummantlung einklemmen.

ES Continuar apretando los tornillos hasta que la barra abrazadera salga y se ajuste bien con el cable. La abrazadera para cables solo debe sujetar la funda.

PT Apertar os parafusos até que a barra de fixação se encaixe totalmente e prenda bem o cabo. O grampo do cabo deve fixar apenas o revestimento externo.


FR Continuez de serrer les vis jusqu'à ce que la barre de fixation sorte et se serre fortement sur le câble. Le serre-câbles doit uniquement serrer la gaine extérieure.

IT Continuare a stringere le viti fino a quando la barra del morsetto non scatti e si fissi leggermente sul cavo. Applica il morsetto alla sola guaina esterna del cavo.

NL Blijf de schroeven aandraaien totdat de beugel los komt en de kabel stevig vastklemt. De beugel moet alleen de buitenmantel vastklemmen.

RU Завинчивайте шурупы до тех пор, пока зажимная планка не защелкнется и не будет плотно прилегать к кабелю. Кабельный хомут должен обжимать только внешнюю оболочку.

Install detector | Melder installieren | Instalación del detector | Instalação do detector | Installer le détecteur | Installazione del sensore | Installeer detector | Установка датчика

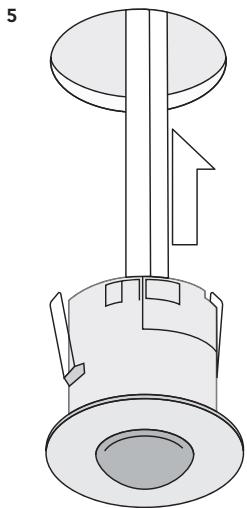

5

EN Bend the springs up and push detector through hole in ceiling. When fully inserted the springs snap back to hold the device in place.

⚠ To avoid injury, take care when bending springs.

DE Federn nach oben biegen und Detektor durch die Öffnung in der Decke schieben. Sobald der Detektor vollständig eingeschoben ist, schnappen die Federn zurück und halten das Gerät fest an Ort und Stelle.

⚠ Achten Sie auf die Spannfedern um Verletzungen zu vermeiden

ES Doble los muelles hacia arriba e introduzca el detector por el orificio del techo. Cuando esté totalmente introducido, los muelles saltan para mantener el dispositivo en su lugar.

⚠ Doble los muelles con cuidado al montar la unidad.

PT Dobre as molas para cima e empurre detector através do furo no teto. Ao serem totalmente inseridas as molas saltam de volta para manter o dispositivo no lugar.

⚠ Para evitar ferimentos, tenha cuidado quando manipule as molas.

FR Replier les ressorts vers le haut et pousser le détecteur à travers le trou dans le plafond. Quand les ressorts sont complètement insérés, ils se remettent dans leur position initiale pour maintenir le dispositif en place.

⚠ Pour éviter toute blessure, faire attention lors de la compression des ressorts.

IT Piegare le molle verso l'alto e inserire il rilevatore nel foro sul soffitto. Una volta inserito, le molle si riassettano fissando il dispositivo in posizione.

⚠ per evitare infortuni, prestare attenzione quando si piegano le molle.

NL Buig de veren omhoog en duw het apparaat door sparreng in het plafond. Wanneer de veren volledig door de sparreng zijn geklappen deze terug om het apparaat op zijn plek te houden.

⚠ Om letsel te voorkomen, wees voorzichtig met het buigen van de veren.

RU Отведите пружины в верхнее положение и вставьте датчик в отверстие в потолке. После полного погружения в отверстие пружины вернутся в обратное положение для фиксации устройства.

⚠ Во избежание травм, отводите пружины с осторожностью.

Default Settings | Werkseinstellung | Parámetros por defecto | Configurações por omissão | Paramètres par défaut | Impostazioni predefinite | Standaard instellingen | Настройки по умолчанию

EN Time out: 20 minutes.

LUX on level: 999

LUX off level: 999

Sensitivity on: 9

Sensitivity off: 9

Detection: Presence

Adjustments can be made using the optional UHSS or UNLCDHS handsets.

DE Nachlaufzeit: 20 Minuten

LUX Einschaltschwelle: 999

Lux Ausschaltschwelle: 999

Empfindlichkeit ein: 9

Empfindlichkeit aus: 9

Betriebsart: Automatikbetrieb

Einstellungsänderungen können mit den Fernbedienungen UHS 5 oder UNLCD HS vorgenommen werden.

ES Tiempo retardo hasta apagado: 20 minutos

Nivel Lux Encendido: 999

Nivel Lux Apagado: 999

Sensibilidad en: 9

Sensibilidad desactivada: 9

Detección: Presencia

Los ajustes se pueden hacer usando los mandos UHSS y UNLCDHS

PT Tempo limite: 20 minutos.

LUX on nível: 999

LUX off : 999

Sensibilidade ligada: 9

Sensibilidade desligada: 9

Detectação: Presença

Os ajustes podem ser efectuados usando os telecomandos opcionais UHSS ou UNLCDHS.

FR Temporisation: 20 minutes

Seuil de luminosité pour activation PIR: 999

Seuil de luminosité pour désactivation PIR: 999

Sensibilité sur: 9

Sensibilité désactivée: 9

Détection: Présence

Toutes modifications peuvent être faites en utilisant les outils de configuration UHSS ou UNLCDHS.

IT Time out: 20 minuti.

Livello accensione LUX: 999

Livello spegnimento LUX: 999

Sensibilità attiva: 9

Sensibilità disattivata: 9

Rilevamento: Presenza

Le regolazioni possono anche essere effettuate utilizzando l'opzionale telecomando UHSS o UNLCDHS.

NL Uitschakeltijd: 20 minuten

Lichtdrempl aan niveau: 999

Lichtdrempl uit niveau: 999

Gvoedelheid aan: 9

Gvoedelheid uit: 9

Detectie: Aanwezigheid

Anpassingen kunnen worden uitgevoerd met de optionele UHSS- of UNLCDHS-handset.

RU Время задержки: 20 минут.

LUX вкл уровень: 999




LUX выкл уровень: 999

Чувствительность включена: 9

Чувствительность выключена: 9

Обнаружение: Присутствие

Регулировки могут быть сделаны с использованием пультов UHSS или UNLCDHS

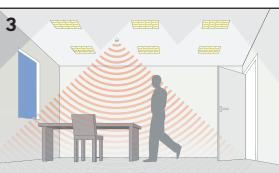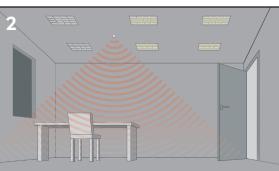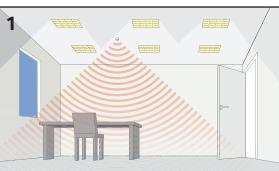Presence Detection

- EN** 1. Power up the sensor. The load should come on immediately.
2. Vacate the room or remain very still and wait for the load to switch off (this should take less than 20 minutes).
3. Enter the room or make some movement and check that the load switches on.

- DE** 1. Schließen Sie den Sensor an die Stromversorgung an - das System sollte sich sofort einschalten.
2. Verlassen Sie den Raum oder stehen Sie ganz still, um zu prüfen, ob das System sich ausschaltet (Dies erfolgt nach ca. 20 Minuten nach der letzten Erfassung).
3. Betreten Sie den Raum oder bewegen Sie sich, um sicherzustellen, dass das System sich einschaltet.

- ES** 1. Encienda el sensor: la carga debería encenderse inmediatamente.
2. Salga de la habitación o permanezca muy quieto y espere a que la carga se apague (deberían requerirse menos de 20 min).
3. Entre en la habitación o realice algún movimiento y compruebe que la carga se enciende.



- PT** 1. Ligue o sensor - a carga deve ser ativada imediatamente.
2. Desocupe a sala ou permaneça imóvel e aguarde até a carga ser desativada (isto deve levar menos de 20 minutos).
3. Entre na sala ou faça algum movimento e verifique se a carga é ativada.

- FR** 1. Alimenter le capteur : la charge devrait s'allumer immédiatement.
2. Quitter la pièce ou rester immobile et attendre que la charge s'éteigne (ceci devrait prendre moins de 20 minutes).
3. Entrer dans la pièce ou bouger et vérifier que la charge s'allume.

- IT** 1. Accendi il sensore: il carico dovrebbe attivarsi immediatamente.
2. Abbandona la stanza o cerca di restare il più fermo possibile e attendi lo spegnimento del carico (dovrebbe richiedere meno di 20 minuti).
3. Entra nella stanza o esegui qualche movimento per verificare che il carico si attivi.

- NL** 1. Zet spanning op de sensor. De ballast moet onmiddellijk inschakelen.
2. Verlaat de ruimte of zorg dat er geen beweging is binnen de detectiezone en wacht tot de ballast uitschakelt (dit duurt 20 minuten).
3. Ga de ruimte in of maak bewegingen binnen de detectiezone en controleer of de ballast wordt ingeschakeld.

- RU** 1. Включите датчик. Нагрузка должна включаться немедленно.
2. Выйдите из комнаты или оставайтесь на месте и подождите, пока нагрузка не отключится (это должно занять не более 2 минут).
3. Войдите в комнату или сделайте какое-нибудь движение и убедитесь, что нагрузка включена.

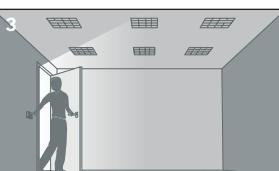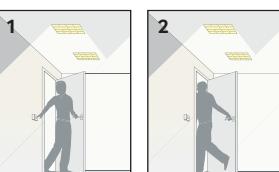Absence Detection

- EN** 1. Power up the sensor. Switch the load on.
2. Vacate the room and wait for the load to switch off (this should under than 20 minutes).
3. Enter the room, the load will remain off until you switch it on again.

- DE** 1. Spannung einschalten. Beleuchtung durch Taster einschalten.
2. Verlassen Sie den Raum. Die Beleuchtung sollte nach 20 Minuten ausschalten.
3. Beim Betreten des Raumes bleibt die Beleuchtung aus, solange sich nicht den Taster betätigten.

- ES** 1. Presione el pulsador asociado al sensor, este se activará y se encenderá la carga asociada.
2. Salga de la habitación y espere a que la carga se apague (esto debería ocurrir a los 20 minutos).
3. Entre en la habitación, la carga permanecerá apagada hasta que la encienda.

- PT** 1. Ligue o sensor através do botão de pressão ligado ao mesmo - a carga deve ser ativada imediatamente.
2. Desocupe a sala ou permaneça imóvel e aguarde até a carga ser desativada (isto deve levar menos de 20 minutos).
3. Entre na sala ou faça algum movimento a carga deve ficar desligada até que for ativada pelo pulsador.

- FR** 1. Alimenter le capteur. Actionner le poussoir pour allumer la charge.
2. Quitter la pièce ou rester immobile et attendre que la charge s'éteigne (ceci devrait prendre moins de deux minutes).
3. Entrer dans la pièce, la charge doit rester éteinte jusqu'à l'action sur le poussoir.

- IT** 1. Accendi il sensore: il carico dovrebbe attivarsi immediatamente.
2. Abbandona la stanza e attendi lo spegnimento del carico (dovrebbe richiedere meno di 20 minuti).
3. Entra nella stanza, il carico rimarrà spento fino a quando non lo accenderai nuovamente.

- NL** 1. Zet spanning op de sensor. Schakel de ballast in.
2. Verlaat de ruimte of zorg dat er geen beweging is binnen de detectiezone en wacht tot de ballast uitschakelt (dit duurt 20 minuten).
3. Ga de ruimte in of maak bewegingen binnen de detectiezone, de ballast blijft uitgeschakeld totdat je de schakelaar bedient.

- RU** 1. Включите датчик. Включите нагрузку.
2. Выйдите из комнаты и подождите, пока нагрузка не отключится (это должно быть не менее 20 минут).
3. Войдите в комнату, нагрузка останется выключенной, пока вы не включите ее снова.

EN Technical Data	
Part code	EBDMR-PRM
Weight	0.15kg
Supply voltage	230VAC +/- 10%
Circuit Protection	≤10A, MCB Type B
Supply frequency	50Hz
Power consumption parasitic	807mW
Terminal capacity	2.5mm ²
Max Switched load (L-Out)	
Resistive	Incandescent [10A]
Capacitive	Fluorescent [10A] Electronic gear [10A] LED Lighting [10A]
Inductive	Fan [10A]
Load/mrush rating	200A for 300usec
Light detection range	Usable 15-950 LUX
Time out range	10s-99m
Working temperature range	-10 to 35°C
Humidity	5 to 95% non-condensing
Material (casing)	Flame retardant ABS and PC/ABS
Insulation class	2
IP rating	40
Compliance	UK CEE EMC-2014/30/EU, LVD-2014/35/EU

DE Technische Daten	
Teile-code	EBDMR-PRM
Gewicht	0.15kg
Versorgungsspannung	230VAC +/- 10%
Nennstrom	≤10A, MCB Type B
Versorgungsfrequenz	50Hz
Parasitäre stromverbrauch	807mW
Leiterkapazität	2.5mm ²
Max. Schaltlast (L-Out)	
Widerständig	Glühlampe [10A]
Kapazitiv	Fluoreszierend [10A] Elektronisches Getriebe [10A]
Induktiv	LED-Beleuchtung [10A]
Einschaltstromstärke laden	Fan [10A]
Lichterfassungsbereich	200A für 300 µs
Timeout-Bereich	Verwendbar 15-950 Lux
Arbeitstemperaturbereich	10s-99m
Feuchtigkeit	-10 bis 35°C
Material (Gehäuse)	5 bis 95% Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend
Isolationsklasse	Flammhemmendes ABS und PC/ABS
IP-Schutzklasse	40
Eingehaltene normen	UK CEE EMC-2014/30/EU, LVD-2014/35/EU

ES Datos Técnicos	
Part code	EBDMR-PRM
Weight	0.15kg
Supply voltage	230VAC +/- 10%
Circuit Protection	≤10A, MCB Type B
Supply frequency	50Hz
Power consumption parasitic	807mW
Terminal capacity	2.5mm ²
Max Switched load (L-Out)	
Resistive	Incandescent [10A]
Capacitive	Fluorescent [10A] Electronic gear [10A] LED Lighting [10A]
Inductive	Fan [10A]
Load/mrush rating	200A for 300usec
Light detection range	Usable 15-950 LUX
Time out range	10s-99m
Working temperature range	-10 to 35°C
Humidity	5 to 95% non-condensing
Material (casing)	Flame retardant ABS and PC/ABS
Insulation class	2
IP rating	40
Compliance	UK CEE EMC-2014/30/EU, LVD-2014/35/EU

Part code	EBDMR-PRM	EBDMR-PRM	Código de pieza	EBDMR-PRM
Weight	0.15kg	0.15kg	Peso	0.15kg
Supply voltage	230VAC +/- 10%	230VAC +/- 10%	Tensión de alimentación	230VAC +/- 10%
Circuit Protection	≤10A, MCB Type B	≤10A, MCB Type B	Corriente nominal	≤10A, MCB Type B
Supply frequency	50Hz	50Hz	Frecuencia de suministro	50Hz
Power consumption parasitic	807mW	807mW	Consumo de energía parásito	807mW
Terminal capacity	2.5mm ²	2.5mm ²	Capacidad de terminales	2.5mm ²
Max Switched load (L-Out)			Carga máxima commutada (L-Out)	
Resistive	Incandescent [10A]	Glühlampe [10A]	Resistor	Incandescente [10A]
Capacitive	Fluorescent [10A] Electronic gear [10A] LED Lighting [10A]	Fluoreszierend [10A] Elektronisches Getriebe [10A]	Capacitivo	Fluorescente [10A] Equipo electrónico [10A] luminación LED [10A]
Inductive	Fan [10A]	LED-Beleuchtung [10A]	Inductivo	Ventilador [10A]
Load/mrush rating	200A for 300usec	Fan [10A]	Clasificación de irrupción de carga	200A por 300us
Light detection range	Usable 15-950 LUX	200A für 300 µs	Rango de detección de luz	15-950 Lux utilizables
Time out range	10s-99m	Verwendbar 15-950 Lux	Rango de tiempo fuera	10s-99m
Working temperature range	-10 to 35°C	10s-99m	Rango de temperatura de trabajo	-10 a 35°C
Humidity	5 to 95% non-condensing	-10 bis 35°C	Humedad	5 a 95 % sin condensación
Material (casing)	Flame retardant ABS and PC/ABS	5 bis 95% Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend	Material (carcasa)	ABS retardante a llama y PC/ABS
Insulation class	2	Flammhemmendes ABS und PC/ABS	Clase de aislamiento	2
IP rating	40	2	Grado de protección IP	40
Compliance	UK CEE EMC-2014/30/EU, LVD-2014/35/EU	UK CEE EMC-2014/30/EU, LVD-2014/35/EU	Conformidad con normativas	UK CEE EMC-2014/30/EU, LVD-2014/35/EU

PT Dados Técnicos

FR Données Techniques

IT Specifiche Tecniche

Código da peça	Code de la pièce	Code della pezzo	EBDMR-PRM	Codice parte	EBDMR-PRM
Peso	0,15kg	0,15kg		Peso	0,15kg
Tensão de alimentação	230VAC +/- 10%	230VAC +/- 10%		Tensão di alimentazione	230VAC +/- 10%
Corrente nominal	≤ 10A, MCB Type B	≤ 10A, MCB Type B		Corrente nominale	≤ 10A, MCB Type B
Freqüência de fornecimento	50Hz	50Hz		Frequenza di alimentazione	50Hz
Consumo de energia parasitária	807mW	807mW		Consumo di energia parassita	807mW
Capacidade do terminal	2.5mm ²	2.5mm ²		Capacità del morsetto	2.5mm ²
Carga máxima comutada (L-Out)	Résistif	Résistif		Carico massimo commutato (L-Out)	Résistivo
Resistivo	Incandescente [10A]	Incandescent [10A]		Incandescente [10A]	Incandescente [10A]
Capacitadoe	Fluorescente [10A]	Fluorescent [10A]		Fluorescente [10A]	Fluorescente [10A]
Indutivo	Equipamento eletrônico [10A]	Équipement électronique [10A]		Cambio elettronico [10A]	Cambio elettronico [10A]
Classeificação de Inrush de carga	Iluminação LED [10A]	Iluminação LED [10A]		Éclairage LED [10A]	Éclairage LED [10A]
Faixa de detecção de luz	Fá [10A]	Fá [10A]		Ventilateur [10A]	Ventilatore [10A]
Intervalo de tempo limite	200A por 300μs	200A por 300μs		Grado di spunto di carico	200 A per 300 μsec
Faixa de temperatura de trabalho	Utilizável 15-950 Lux	Utilizable 15-950 Lux		Gamma di rilevamento della luce	Utilizzabile 15-950 Lux
Umidade	10s-99m	10s-99m		Intervallo di tempo	10s-99m
Material (caixa)	-10 à 35°C	-10 à 35°C		Intervallo di temperatura di lavoro	-10 à 35°C
Classe de isolamento	5 à 95% sem condensação	5 à 95% non-condensable		Umidità	Dai 5 al 95% senza condensa
Classificação IP	ABS retardador de chamae PC/ABS	Agent ignifuge ABS et PC/ABS		Materiale (rivestimento)	ABS ignifugo e PC/ABS
Compatibilidade	2	2		Classe di isolamento	2
Indice IP	40	40		Classeficação IP	40
Conformité	UK CE	EMC-2014/30/EU, LVD-2014/35/EU		Conformità	EMC-2014/30/EU, LVD-2014/35/EU

NL	Technische data
Onderdeelcode	EBDMR-PRM
Gewicht	0,15kg
Voedingsspanning	230 VAC +/- 10%
Nominale stroom	≤ 10A, MCB Type B
Voedingsfrequentie	50Hz
Energieverbruik in ruststand	807mW
Eindcapaciteit	2.5mm ²
Max. geschakelde belasting (L-Out)	Gloeilamp [10A] Fluorescerend [10A] Elektronische uitrusting [10A] LED verlichting [10A] Fan [10A]
Capacitief	Resistiv
Inductief	Inductieve Inschakelclassificatie laden
Lichtdetectiebereik	Bruikbaar 15-950 Lux
Time-outbereik	10s-99m
Werkttemperatuurbereik	-10 tot 35°C 5 tot 95% niet condenserend
Luchtvochtigheid	Vlamvertragend ABS en PC/ABS
Material (behuizing)	2
Isolatieklasse	Matérial (корпус)
IP classificatie	40
Conformiteit	UK CE EMC-2014/30/EU, LVD-2014/35/EU

NL	Technische karakteristiki
Onderdeelcode	EBDMR-PRM
Gewicht	0,15kg
Voedingsspanning	230 VAC +/- 10%
Nominale stroom	≤ 10A, MCB Type B
Voedingsfrequentie	50Hz
Energieverbruik in ruststand	807mW
Eindcapaciteit	2.5mm ²
Max. geschakelde belasting (L-Out)	Gloeilamp [10A] Fluorescerend [10A] Elektronische uitrusting [10A] LED verlichting [10A] Fan [10A]
Capacitief	Resistiv
Inductief	Inductieve Inschakelclassificatie laden
Lichtdetectiebereik	Bruikbaar 15-950 Lux
Time-outbereik	10s-99m
Werkttemperatuurbereik	-10 tot 35°C 5 tot 95% niet condenserend
Luchtvochtigheid	Vlamvertragend ABS en PC/ABS
Material (behuizing)	2
Isolatieklasse	Matérial (корпус)
IP classificatie	40
Conformiteit	UK CE EMC-2014/30/EU, LVD-2014/35/EU

	EBDMR-PRM	Наименование изделия	EBDMR-PRM
Вес	0,15kg	Вес	0,15кг
Номинальное напряжение	230 В AC +/- 10%	Номинальное напряжение	230 В AC +/- 10%
Номинальный ток	≤ 10A, MCB Type B	Номинальная частота	≤ 10A, MCB Type B
Потребляемая мощность	807mW	Клеммы подключения кабеля	50Гц
Макс. коммутируемая нагрузка (L-Out)	2.5mm ²	Макс. коммутируемая нагрузка (L-Out)	807mW
Резистив	Резистивный	Резистивный	2.5mm ²
Серийный	Gloeilamp [10A] Fluorescerend [10A] Elektronische uitrusting [10A] LED verlichting [10A]	Серийный	Лампа накаливания [10A] Флуоресцентный [10A] Электронный механизм [10A] Светодиодное освещение [10A]
Индуктив	Inductieve Inschakelclassificatie laden	Индуктивный	Вентилятор [10A]
Обнаружение света	Reйтинг пусковой нагрузки	Обнаружение света	200A в течение 300 мкс
Диапазон времени ожидания	Полеизая 15-950 люкс	Диапазон рабочих температур	10-секунд. до 99 минут
Влажность	10-секунд. до 99 минут	Влажность	От -10 до 35 ° С от 5 до 95% без конденсации влаги
Материал (корпус)	Огнестойкие пластик АБС и ПК/АБС	Материал (корпус)	Огнестойкие пластик АБС и ПК/АБС
Класс защиты	2	Степень защиты (IP)	40
Нормативные стандарты	CE	Нормативные стандарты	EMC-2014/30/EU, LV-D-2014/35/EU

Accessories & associated products | Zubehör | Accesorios y productos asociados | Acessórios e produtos associados | Accessoires et produits associés | Accessori e prodotti associati | Toebehoren | Аксессуары и сопутствующие товары

Part Number Artikelnummer Referencia Referência Référence Codice Artikelnummer Номер	Description Beschreibung Descripción Descrição Description Descrizione Omschrijving Описание
 DBB	Surface mounting box Deckenaufbaudose Caja para montaje en superficie Caixa para superfície Accessoire pour montage en saillie Scatola a superficie Opbouwdoos Коробка поверхностного монтажа
 DBB-EXT	Surface mount back box extender Erweiterung für Deckenaufbaudose Extensión para montaje en superficie Extensor de caixa de montagem em superfície Extension d'accessoire pour montage en saillie Estensore per scatola per montaggio a superficie Verhogingsring Удлинитель коробки поверхностного монтажа
 EBD-ENCIP1	Pre-drilled 64mm hole IP65 detector enclosure Vorgebohrtes 64mm-Aussparung für den IP 65 Sensor Carcasa IP65 para detectores diámetro 64 mm Boîtier étanche IP65 pré-percé d'un diamètre de 64mm Boîtier étanche IP65 pré-percé d'un diamètre de 64mm Scatola IP65 con foro di 64mm IP65 behuizing met voorgeboorde 64mm sparing Предварительно просверленный корпус IP65 с отверстием 64 мм
 EXD-HSC	Extended wiring housing Erweiterter Verdrahtungsraum Ampliación de alojamiento de cables Extensor adicional para cabos Enveloppe allongée pour câblage Estensore per i cavi Verlengde behuizing voor bedrading Удлиненный корпус проводки
 UHSS	Compact, programming/commissioning handset Kompakte Fernbedienung und Einstellhilfe Mando para programación y puesta en marcha Controle remoto para ajustes/commissionamento Combiné compact de programmation / mise en service Telecomando per programmazione/messa in servizio Compacte configuratie handset Компактный пульт для программирования / ввода в эксплуатацию
 UHS7	Compact, user handset Kompakte Endanwender Fernbedienung Mando de usuario Controle para usuário Combiné compact de contrôle pour utilisateur Telecomando per utente Compacte handset gebruikers Компактная трубка пользователя
 UNLCDHS	Universal LCD IR handset/commissioning handset Fernbedienung und Einstellwerkzeug Mando profesional con pantalla LCD para programación y puesta en marcha Controle remoto LCD Universal Outil universel de configuration / mise en service avec écran LCD Telecomando Universale LCD Gevanceerde handset Универсальный ИК-пульта для ввода в эксплуатацию

	CP Electronics Brent Crescent, London NW10 7XR t. +44 (0)333 900 0671 enquiry@cpelectronics.co.uk	 ISO 9001 Quality Management System Certified by BSI Ref: 05199	 ISO 14001 Environmental Management System Certified by BSI Ref: 535120	 ISO 45001 Occupational Health and Safety Management System Certified by BSI Ref: 543036
www.cpelectronics.co.uk	connect with us    			

Due to our policy of continual product improvement CP Electronics reserves the right to alter the specification of this product without prior notice.